

29. juli 2002

Tilstandsvurdering

Højerup Kirke

Adgangsforhold

Vejskilt Skilt med Sct. Hans kors i Store Heddinge

P P-plads til mange biler og busser, P-afgift 20 kr.

Skilt Ingen skiltning på stedet, men flere gamle avisudklip i glasrammer i våbenhus om nedstyrtningen i 1928.

Pleje

Bevaring Der gror buske tæt på sakristiets vestmur og ved våbenhusets østmur. Store træer og enkelte buske står meget tæt på kirkegårds-muren.

Formidl. Gamle kirkegårdsplanter nord for kirken dækker for indblik til kirken. Græsarealer er pænt slået.

Tilstandsvurdering

Kirken Hovedsagelig i god stand.

Gult I sakristiets tag og et enkelt sted i skibets sydlige tagflade ses lunker der tyder på svage lægter.

Skibets østgavl og korets nordvesthjørne, løse fuger ude og inde

Tårnets trappehus, løs fuge mod skib og revne i nordvesthjørne

Sakristi, revner og løse fuger over vinduer ude og inde

Våbenhus, revner og løse fuger over dør ude og syd og østvæg inde samt over vestvindue ude og inde.

Skib inde gulv i kalksten meget slidt.

Mulig vådt parti på loftet i sydvestre hjørne.

Rødt Tag, knækkede sten i tagskæg over våbenhus.

Falsen over døren mellem skib og våbenhus meget løs.

Våbenhusets østmur har gennemgående revne og meget løst murværk ude.

Tagskæg over våbenhusets østvæg mange knækkede sten leder vand ind i muren.

Kalkmalerier

Striber efter algedannelser p.g.a. tidligere vandindtrængen bør fjernes og løse partier sikres.

Kirkegårdsmuren

Trænger vedligeholdelse.

Gult På syd, vest og nordmuren er det nederste skifte over jordoverfladen løst på lange forløb.

Tilslutningen mellem mur og våbenhus har åbnet sig med ca. 6 mm siden istandsættelse i ????

Rødt Sydмур inderside, et parti på ca 5 m er frostsprængt og truer med sammenstyrtning.

Nordmur, to partier på hver ca. 5 m er sprængt af store træer, truer med sammenstyrtning.





Udgifter til istandsættelse overslag:

Rødt	Våbenhus sydmur med tagskæg og stik over dør:		
		1-5 uger	30-150.000
	Kirkegårdsmur	4 uger	120.000
Gult	Kirke div. skader	3-4 uger	120.000
	Kirkegårdsmur	8 uger	250.000
Kalkmalerier:			
	Bør eftergås af konservator		5.000
	Istandsættelse		300.000
i alt			950.000

Sandsynlige kommende udgifter

Vedligeholdelse af skystsikring	300.000
Sikring af våbenhus og kirkegårdsmur mod nedstyrtning	800.000
Understrygning af tag	200.000
Tilbageskæring af bevoksning på kirkegård	90.000

Kjeld Borch Vesth

-  Bør istandsættes straks
-  Istandsættes 2-5 år
-  God vedligeholdelsestilstand
-  Græstørvmarkering

Højerup Gl. Kirke

