

SCT. ANNA KAPEL GUDHJEM

Fr.nr. 5135:29

HISTORIE

Sct. Anna kapel er et af de Bornholmske kystkapeller, som i middelalderen blev søgt af Bornholmske og andre fiskere i fiskesæsonen. Det er sandsynligvis opført i begyndelsen af 1300- tallet. Efterhånden som Gudhjem udviklede sig fra et fiskeleje til en by, blev kapellet for lille og i 1893 blev der bygget en større kirke. Efter en lokal strid om kapellet skulle nedrives, blev det sprængt for at undgå fredning.

SIGNIFIKANS - BEVARINGSVÆRDI

Kapellets bygningshistorie fra kystkapel til sognekirke med sporene efter ombygninger og nedbrydningshistorien, der kan læses ud af de bevarede dele, giver sammen med placeringen højt over havnen, ruinen en høj signifikans.

ADMINISTRATION

Kapellet og dets omgivelser forvaltes af menighedsrådet. For Gudhjem kirke.

ADGANGSFORHOLD

Besøg

Kapellet ligger på den gamle kirkegård og besøges ud over almindelige kirkegårdsgæster af omk. 15.000 årligt.

Vejskiltning

Ingen

Parkering

Parkering ved kirkegården til omk. 10 biler.

Information

Der er et A3 skilt SNS ved kapellet.

Adgangsveje

Der er adgang til fods fra P-pladsen ved kirken 50 m .

PLEJE

FORMIDLENDE

Arealet indgår i den almindelige pleje af kirkegården, der er græs inde i ruinen som slås jævnligt og grus omkring som holdes rent for ukrudt.



Kapellet set fra øst



Det indre set mod øst



Dybe huller bag cement

BEVARENDE

Der ses kun urter på murene.

ØKONOMI

Årlig pleje 10.000

TILSTAND

Kapellet

Kapellet er løbende blevet restaureret. Desværre er der anvendt en hård cementsholdig mørtel til fugning og muring. Denne behandling medfører en langsom nedbrydning af den oprindelige murkerne. Det betyder at murene jævnligt skal udbedres skader. Det ville være mest hensigtsmæssigt, både økonomisk og for at sikre autenticiteten, at foretage en generel udhugning af cementfuger, efterfugning og fastlægning af løse sten. Nedenfor er der kun regnet med partiel reparation af allerede nedbrudte områder.

RØD

Løse sten omkring indgangen

ØKONOMI

2 mand i 2 uger 70.000

GUL

Løse sten og fuger i afdækningen af skibets nordmur og indvendigt i koret og på korets ydre nordside

ØKONOMI

2 mand i 6 uger 210.000



Korets nordmur nedbrudt af cementfugning



Nordmur med revner og løse fuger



Syd mur med spor af kalkmaleri, løse fuger

BUDGET I ALT

Pleje

Almindelig pleje årligt 10.000

Restaurering

Rød

Indgangen 70.000

Gul

Mure i kor og skib 210.000

Blå

Afrensning af cementfuger og nyfugning
2 mand i 7 uger 245.000

Samlet istandsættelse

Rød: 2 mand i 2 uger 70.000

Gul: 2 mand i 7 uger 245.000

Blå: 2 mand i 6 uger 210.000

Håndværkerpriser i alt 525.000



Projektering og dokumentation 35% 183.750

Uforudsete 20% 105.000


Restaurering i alt 813.750

Besigtiget

8-09-2015 af Kjeld Borch Vesth

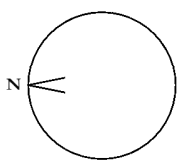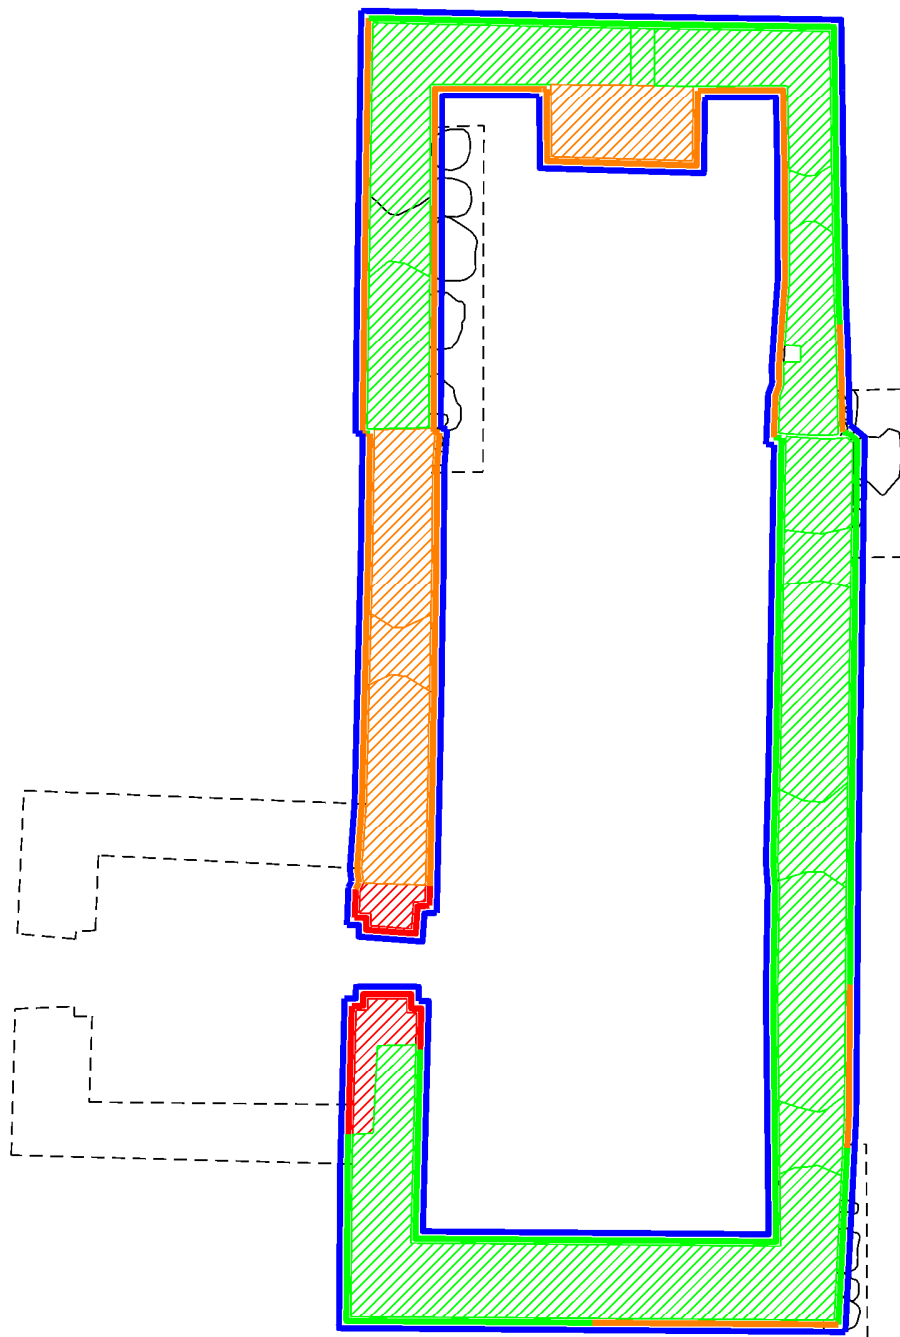

1 0



Tilstand:

- Murkrone
- God stand
 - Istandsættes if. 2-5 år
 - Istandsættes straks
 - Cement

- Murflade
- God stand
 - Istandsættes if. 2-5 år
 - Istandsættes straks
 - Cement

- Græstørvmærkning
- Overgroet

Sct Anna Kapel, Gudhjem

F. nr: 5135:29

Titel / emne: Plan, oversigt

Projekt: Tilstand 2015

Opmåling, dato (kilde):

Init: KBV

Mål: 1:100

Dato: 2015.09.08