

PEDERSBORG

Fr.nr. 3523:14, 3523:12 og 3523:13

HISTORIE

Pedersborg består af en naturlig høj banke omkranset af en halvkredsvold der mod vest løber ud i terrænet og omkranser et større areal mellem banken og volden. Den østlige del af volden er grundet byudvikling fjernet. På hovedbanke ligger i dag Pedersborg kirke med kirkegård. Nord for kirken på kanten af banken er bevaret et mindre parti af et let buet kvadrestensmur. Nordvest for kirken er opsat en søjlestump med base af kvadresten. Anlægget er ikke dateret men stammer muligvis fra begyndelsen af middelalderen.

ADMINISTRATION

Menighedsrådet i Pedersborg.

ADGANGSFORHOLD

Besøg

Kvadrestensmuren og kvadrestenssøjlen står på kirkegården. Halvkredsvolden besøges af under 3000 om året.

Vejskiltning

Skiltning til Pedersborg kirke.

Parkering


Kirkens parkering.

Information

Fortidsmindeskilt ved afslutningerne af halvkredsvolden.

Adgangsveje

Adgangsvej fra kirkens parkeringsplads.

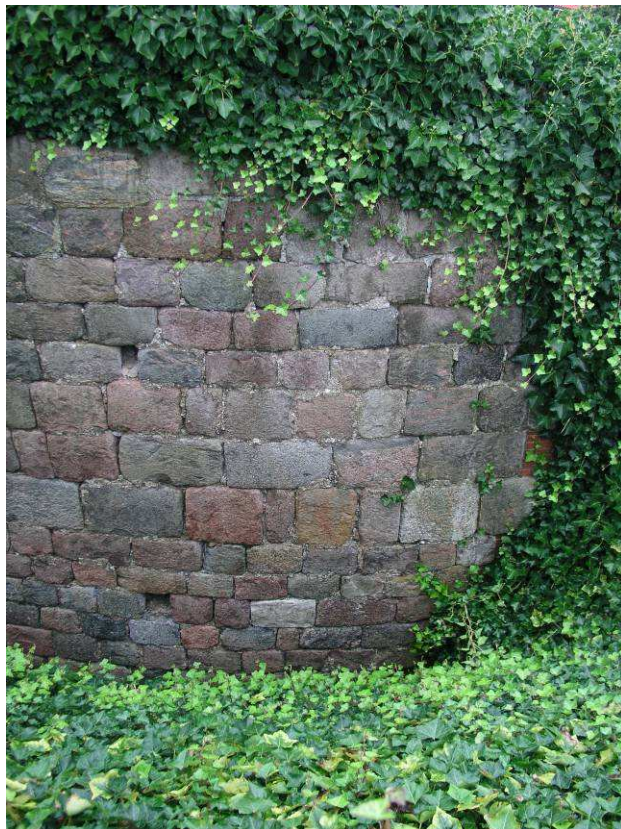

PLEJE

FORMIDLLENDE

På kvadrestensmuren må den overgroende vedbend ikke dække murfacaden.

Den meget tætte bevoksning af buske og træer på halvkredsvolden bevirker, at der ikke er nogen visuel formidling af det store voldanlæg i kulturlandskabet. Fortidsmindets samlede udstrækning med voldbanken, hvorpå kirken i dag ligger, og den bevarede del af den omkransende vold kan ikke formidles som et anlæg. Bevoksningen af underskov og træer skal fjernes og volden udlægges i græs, så dette store fortidsminde kan ses og formidles som et hele.



BEVARENDE

Vedbend på kvadrestensmuren forhøjer fugtigheden i mørtelfugerne, og dette medfører en øget risiko for nedbrydning af fugerne. Vedbenden skal holdes væk fra kvadrestensfacaden.

Den meget tætte bevoksning på halvkredsvolden bevirker, at der ikke er et stabilt græsdække på volden hvilket forøger risikoen for jorderosion. Bevoksningen på volden skal som minimum udtyndes, så der kan etableres en stabilt græsbevoksning på volden.



ØKONOMI

Udgiften til en førstegangspleje med fældning af bevoksningen og etablering af græs anslås til omk. kr. 75.000

Udgiften til en rimelig pleje af arealet anslås til omk. kr. 25.000 årligt.



TILSTAND

Murværket er i rimelig god stand. Fugerne i kvadrestensmuren er lidt løse og søjlen har enkelte revner i fuger og overdækning, samt kraftigt kalkudvaskning i den nederste hel.

Formidling

Nyt skilt

ØKONOMI

Skilt

20.000

BUDGET I ALT

Formidling

Førstegangspeje

75.000

Skilt

20.000

I alt

95.000

Pleje

Almindelig pleje årligt

25.000


I alt

25.000



Besigtiget

Jørgen Frandsen 27-08-2008

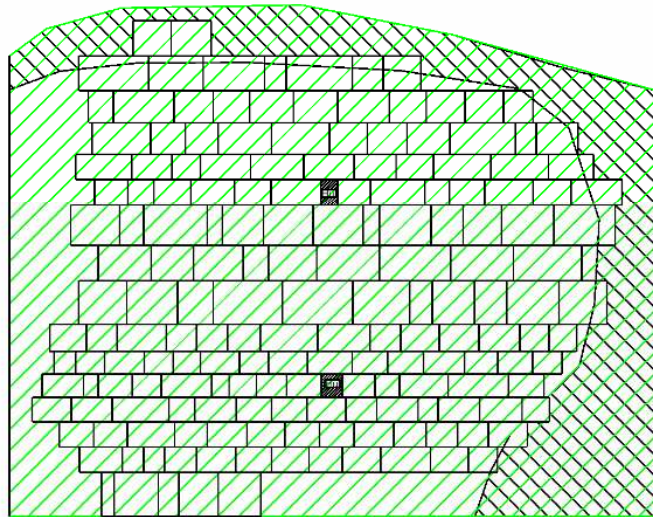

Tilstand:			
Murkrone		Murflade	
Istandsættes straks		Istandsættes straks	
Istandsættes if. 2-5 år		Istandsættes if. 2-5 år	
God stand		God stand	
		Overgroet	



Pedersborg, del af rundkirke

F. nr: 3523:014

Titel / emne: Opstalt

Projekt: Tilstandsvurdering 08 Opmåling, dato (kilde): JFN, 2008.08.27

Init: MBH Mål: 1:50 Dato: 2008.09.03



NATIONALMUSEET

FORSKNINGS- & FORMIDLINGSAFDELINGEN Danmarks Middelalder og Renæssance DANMARKS RUINER
Frederiksholms Kanal 12 DK - 1220 København K Tlf +45 33 47 31 28 Fax +45 33 47 33 12