

JARMERS TÅRN

Fr.nr. 3130:9

HISTORIE

Tårn fra Københavns middelalderlige bymur. Oprindeligt bygget som et åbent hjørnetårn i bymuren, senere lukket til et egentligt tårn og efterfølgende indbygget som kassemat i Chr. IV's voldanlæg.

SIGNIFIKANS – BEVARINGSVÆRDI

Tårnet har, som en del af Københavns middelalderlige bybefæstning, høj signifikans. Det har, med sin beliggenhed, en stor betydning for formidlingen af Københavns tidlige historie. Ruinen har bevaret meget originalt murværk med bl.a. mønstermuring og bevarede rester af rødkalkning og har dermed stor autenticitet.

ADMINISTRATION

Ejes af Københavns Kommune, indgår i Teknik og Miljøforvaltningen, pleje af de Københavnske parker.

ADGANGSFORHOLD

Besøg

Jarmers tårn passeres dagligt af mere end 50.000 køretøjer

Vejskiltning

Ingen skiltning

Parkering

Offentlig parkering med billetautomat inden for 50 m.

Information

Metalskilt med navn og kort tekst med årstal på hegnet syd for tårnet.

Adgangsveje

Adgang fra hellen i H C Andersens Boulevard gennem en låge i støbejernshegnet.

PLEJE

FORMIDLLENDE

Græsfladerne i og omkring ruinarealet er plejet pænt. Ruinen fremtræder nogenlunde synlig og let forståelig.



Jarmers tårn set fra syd



Tårnet i trafikbilledet



Arealerne i og omkring tårnet er plejet pænt, men på og op ad murene er der en del opvækst af vedplanter.

BEVARENDE

Der gror stedvis meget efeu på muren og tæt opvækst af småbuske på den sydlige, lave del af muren, samt flere steder tæt op til og i den høje del af muren.

Vedplanter på og ved murene skal fjernes, idet planternes rødder medfører skader på fortidsmindet som dels vil være meget bekostelige at udbedre, dels vil medføre tab af monumentets dokumentationsværdi. Små graffiti tags på indersiden af muren mod vest, bør renses skånsomt af.

ØKONOMI

Udgiften til en årlig pleje anslås til omk. kr.	30.000
Engangsforanstaltninger:	
Nedskæring og fjernelse af vedplanter	20.000
Fjernelse af graffiti	10.000



Indgangen gennem volden

TILSTAND

Tårnet

RØD

På tårnets yderside, sydøstlige del, er flere mindre områder, hvor fugerne er nedbrudt til større dybde. Renses og efterfuges.

I den smigede åbning mod vest, skydeskåret, er der i bunden og siderne omkring aftrykket efter rekylbjælken, smuldrende/manglende fuger og sprængte og løse sten. Løse sten fastmures og ødelagte fuger udbedres.

ØKONOMI

2 mand i 1 uge	35.000
----------------	--------

GUL

Revner og løse og smuldrende fuger på tårnets inder- og yderside, samt i murafdækningerne bør efterfuges. Enkelte steder er der sprængte sten, som bør sikres. Mørtelafdækningen på aftråningen øverst på tårnets inderside er flere steder løs eller mangler helt og fugerne herunder er revnede og smuldrer. Det bør sikres, at der ikke kan samles vand, der siver ind i murværket.

ØKONOMI

2 mand i 1½ uge	52.500
-----------------	--------

Den hvælvede gang

RØD

I den hvælvede gangs sydmur, udvendigt, hvor hvælvet støder til tårnmuren, sidder et kraftigt stød (af elm?), der skyder kraftigt. Træet skal fjernes og skaden udbedres.



Buske og anden vedvækst på og i murværket



Skydeskår i tårnets nordvestside



Vedplante i murværket. Revner og nedbrudte fuger

ØKONOMI

Indeholdt i tårnet

0

GUL

Enkelte mindre revner i murværket og i hvælvets afdækning.

ØKONOMI

Indeholdt i tårnet

0

Formidling

Det bør opsættes et oplysningsskilt ved lågen.

ØKONOMI

Nyt skilt

20.000



Revner i murkronens afdækning



Nedbrudte fuger i tårnets ydermur



Udsigten fra tårnet



Tårnet set fra gaden

BUDGET I ALT

Formidling

Informationsskilt	20.000
I alt	20.000

Pleje

Almindelig pleje årligt (anslået)	30.000
Engangsforanstaltninger:	
Nedskæring og fjernelse af vedplanter	20.000
Fjernelse af graffiti	10.000
I alt	60.000

Restaurering

Rød

Tårnet og den hvælvede gang:	
2 mand i 1 uge	35.000
I alt	35.000

Gul

Tårnet og den hvælvede gang	
2 mand i 1,5 uge	52.500
I alt	52.500

Blå

Tårnet:	2 mand i x uge	0.000
I alt		0.000



Samlet istandsættelse




Rød, incl. sten:	2 mand i 1 uge	34.000
Gul:	2 mand i 1,5 uger	52.500
Blå:	2 mand i 0 uge	0.000
Håndværkerpriser i alt		87.500


Projektering og dokumentation 35%	30.625
Uforudsete 20%	17.500
Restaurering i alt	135.625

Besigtiget

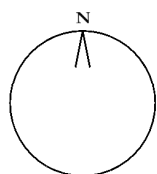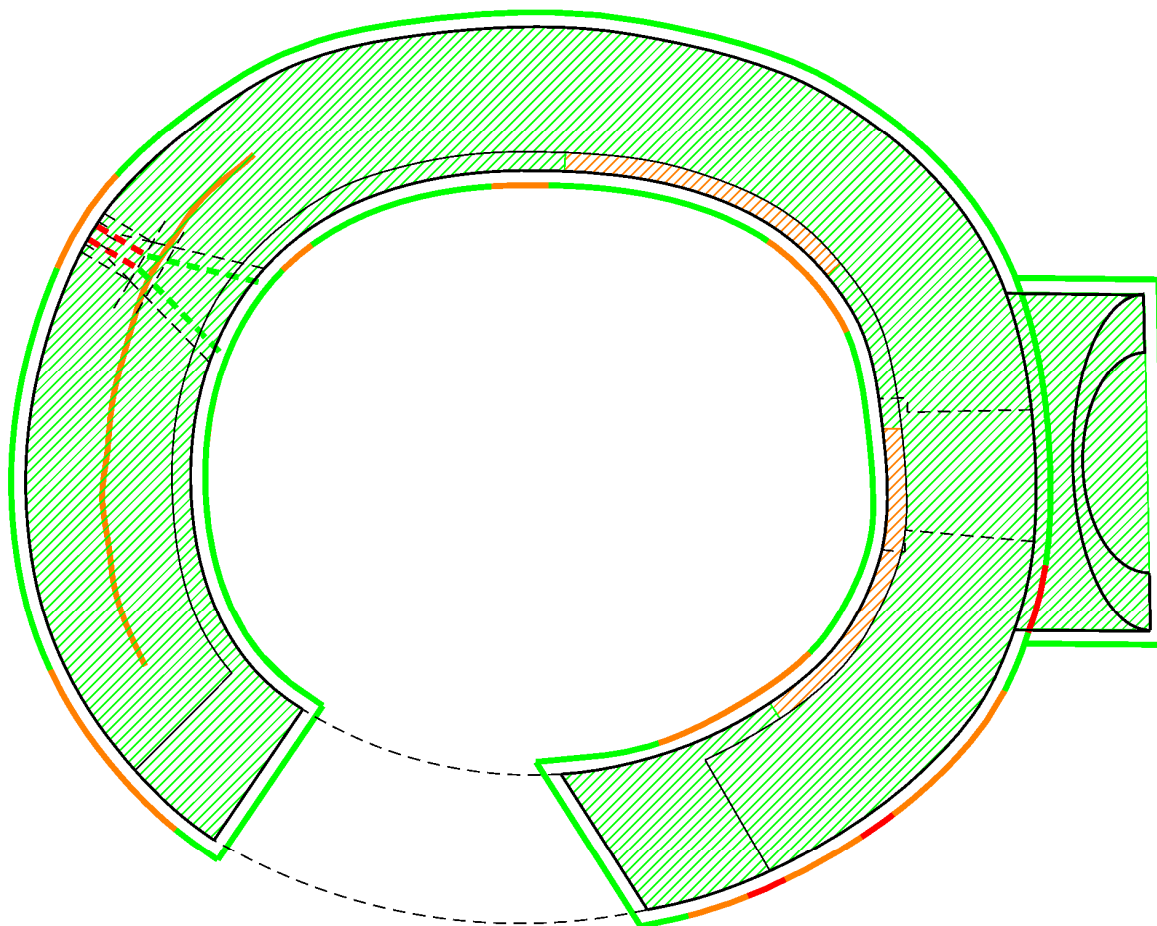17.11.2015 af Charlotte Haas



Tilstand:		Murflade		
Murkrone				
God stand		God stand		
Istandsættes if. 2-5 år		Istandsættes if. 2-5 år		Græstørvsmarkering 
Istandsættes straks		Istandsættes straks		Overgroet 



Jarmers Tårn

F. nr: 3130:9

Titel børsigt

Projekt: Tilstand 2015

Opmåling, dato (kilde):

Init:CHA

Mål: 1:50

Dato: 2015.11.17