

SKOVGÅRD

Fr.nr. 1917:35

HISTORIE

Senmiddelalderligt firkantet borgbanke fra formodentligt ca. år 1500 med stensatte sider og delvis tørlagt grav. Borgbanken har ensidet fremspringende partier ved hjørnerne. På banken er bevarede murpartier af et trefløjet anlæg samt porttårn. Ejedes i begyndelsen af slægten Lykke. Nedbrændt i 1541 og derefter genopført. Nedbrudt i 1760 af ejeren Hans Mollerup. Fredet i 1885.

SIGNIFIKANS - BEVARINGSVÆRDI

Selve voldanlægget er enestående i Danmark med sine ensidede hjørnefremspring, som sandsynligvis afspejler tidens nyeste våbentechnologi med krudt. Anlægget har en med høj autenticitet og dens placering med omsluttende grav giver en høj integritet så den samlet set har en høj bevaringsværdi.

ADMINISTRATION

Privateje.

Pleje: Norddjurs Kommune

ADGANGSFORHOLD

Besøg

Skovgård besøges årligt af 2-5.000 gæster. Ruinen er synlig fra vej 547.

Vejskiltning

Ingen vejskiltning, men p-plads med skilt.

Parkering

Gruslagt parkeringsplads ved vej til ca. 4 biler.

Information

Generel formidlingsskilt over nærområdet ved parkeringspladsen (Århus Amt). Fortidsmindeskilt der ikke er læseligt, SNS. FM-sten midt på borgbanken.

Adgangsveje

Adgang fra P-plads af fortidsmindet, i alt ca. 110 meter.



Skovgårde set mod vest



Ensidig fremspringende hjørnebastion mod nordøst



Borgbankens sydøstre del

PLEJE

FORMIDLLENDE

Borgbankener græsbevokset. Sivbevoksningen i den delvist vandfyldte grav er for høj og bør slås. Buske i graven skal fjernes. Bevoksningen af store træer oven på murene af det søndre hus gør formidlingen af det bedst bevarede bygningsanlæg vanskeligt.

Træbevoksningen på borgbanken slører anlæggets helhed og bør fjernes.

BEVARENDE

Store træer gror direkte oven på ruinen af den søndre bygning og medfører ødelæggelse af murpartierne. Alle træerne på voldstedet står formodentligt oven på jorddækkede murpartier eller arkæologisk bevaringsværdigt materiale. Enkelte træer umiddelbart inden for borgbankens stensatte sider udskyder partier af stensætningen. Alle træerne på voldstedet bør fjernes.

ØKONOMI

Nuværende pleje årligt	10.000
Fjernelse af træer	100.000
Slåning af siv	50.000
Fremtidige pleje årligt	40.000

TILSTAND

Sydfløj

RØD

Murene er opført i marksten lagt i kalkmørtel. Nordmurens delvist bevarede inderside er under hastig opløsning bl.a. grundet 5 store træer der gror direkte oven på muren. Øst- og sydmuren er under nedbrydning. Træerne på nordmuren skal fjernes inkl. rødder. Murene skal delvist omsættes, fuges og suppleres med nye marksten.

ØKONOMI

2 mand i 15 uger	525.000
Leje løftegrej	100.000
Midlertidig adgangsvej	150.000

GUL

Delvist jorddækket murværk skal fremgraves og sikres. Løst murværk sikres.

ØKONOMI

2 mand i 4 uger	140.000
-----------------	---------




Sydfløjen set mod øst



Sydfløjens inderside af sydmuren



Overgroet murparti af sydfløjens nordmur

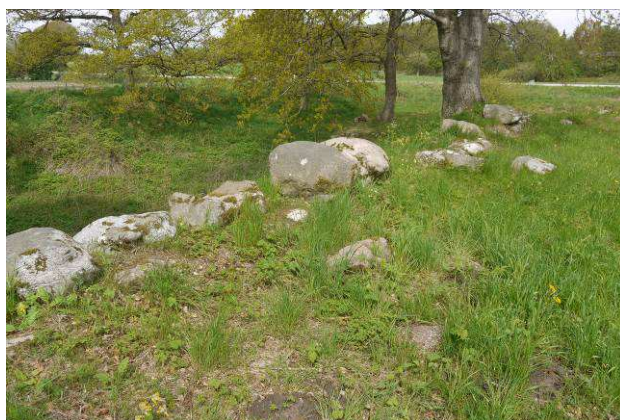

Vestfløjens vestmur set mod nord

Vestfløj

RØD

Udskredne sten skal genopsættes.

ØKONOMI

2 mand i 2 uger 70.000

GUL

Lav mur opført i marksten lagt i kalkmørtel. Murkronen græsbevokset og løs. Skal stabiliseres og tilføres et offerlag. Facadesten løse eller udskredne og skal sikres eller genopsættes.

ØKONOMI

2 mand i 4 uger 140.000

Stensætning

RØD

Voldstedets stensætning er på syd- og østsiden udskredet eller nedfaldet. På nord- og vestsiden har enkelte partier samme skader. Stensætningens dårlige partier skal omsættes eller genopsættes.

ØKONOMI

2 mand i 30 uger 1050.000
Leje løftegrej 200.000

GUL

Partier af stensætningen er løs. Skal sikres mod udskridning.

ØKONOMI

2 mand i 8 uger 280.000
Leje løftegrej 80.000

Formidling

Graven skal oprense og vandstanden muligvis hæves. Adgangsvejen til borgbanken foregår via en opfyldning i sydgraven til bankens sydvestre hjørne. Den oprindelige adgangsvej har været over en træbro fra øst. Træbroen bør genskabes og opfyldningen i voldgraven fjernes så anlægget fremstår mere forsvarsmæssigt forståeligt

ØKONOMI

Ny gangbro 400.000
Oprensning af grav (3800 m²) 750.000
Fjernelse af opfyldning i graven 100.000
Opmåling/arkæologiske undersøgelser 400.000



Nordfløjen set mod vest



Borgbankens nordside set mod vest



Borgbankens vestside set mod syd



Borgbankens østside med grav set mod syd

BUDGET I ALT

Formidling

Gangbro	400.000
Oprensning grav	750.000
Fjernelse af opfyldning i grav	100.000
Opmåling/arkæologiske undersøgelser	400.000

Pleje

Almindelig pleje årligt	40.000
Fjernelse af træer	100.000
Slåning af siv	50.000

Restaurering

Rød

Sydfløjen:	525.000
Vestfløj	70.000
Stensætning	1.050.000
Leje løftegrej	300.000
Midlertidig adgangsvej	150.000
I alt	2.095.000

Gul

Sydfløjen:	140.000
Vestfløjen:	140.000
Stensætning:	280.000
Leje løftegrej	80.000
I alt	640.000

Håndværkerpriser i alt 2.735.000

Projektering og dokumentation 35%	957.250
Uforudsete 20%	547.000
Restaurering i alt	4.239.250




Søndre grav set mod øst



Nordre grav set mod øst

Besigtiget

Jørgen Frandsen 18.05.2015

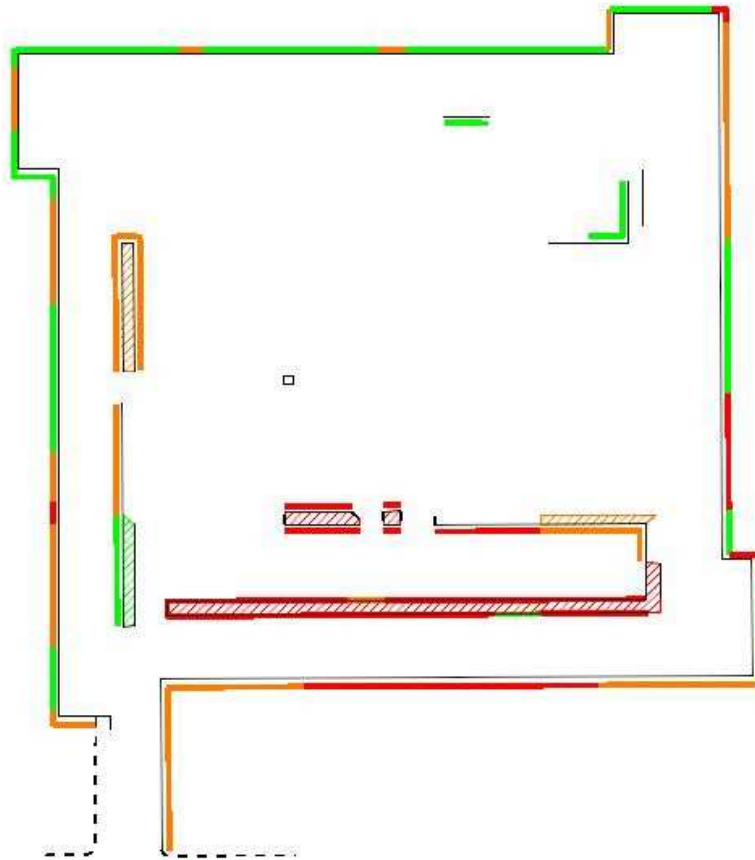

- Murflade
- Istandsættes straks —
 - Istandsættes if. 2-5 år —
 - God stand —
- Murkrone
- Istandsættes straks
 - Istandsættes if. 2-5 år
 - God stand



Skovgård

F. nr: 1917:35

Titel / emne: Oversigtsplan

Projekt: Tilstand 2007 Opmåling, dato (kilde): 2007.15.11, JFN

Init: MHM Mål: 1:500 Dato: 2008.05.05



NATIONALMUSEET

FORSKNINGS- & FORMIDLINGSAFDELINGEN Danmarks Middelalder og Renæssance DANMARKS RUINER
 Frederiksholms Kanal 12 DK - 1220 København K Tlf +45 33 47 31 28 Fax +45 33 47 33 12